Pneumatischer Kompaktschlitten

neu


RoHS

ø 6, ø 10, ø 16, ø 20

Zulässiges Moment:
verbessert bis zu
240 %

Mit neuer Linearführung mit hoher Steifigkeit

Optimierung des zulässigen Moments (Darstellung unten)*

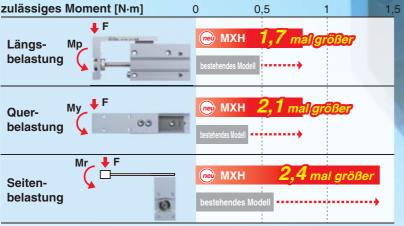

* zulässiges Moment nach statischer Last
 (Das obige Diagramm ist ein Vergleich zwischen der neuen Serie MXH und der vorhandenen Serie MXH6.)

19 % geringer (455 g) 369 g


Reduziertes Gewicht: jetzt mit Kolben und Linearführung mit hoher Steifigkeit.




Serie MXH



Hohe Steifigkeit dank neuer Kugelumlauf- Linearführung

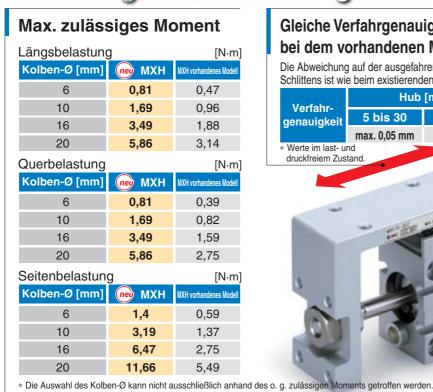

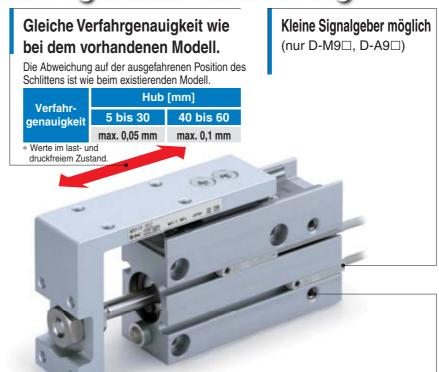


Die Montage ist komplett mit dem vorhandenen Modell austauschbar.


Den Kolben-Ø wie im Abschnitt "Modellauswahl" auf den Seiten 2 und 3 beschrieben auswählen.

Die Abmessungen einschließlich der Montageabmessungen des Werkstücks und des Zylinders entsprechen denen des vorhandenen Modells.

Montage in 4 Richtungen möglich.

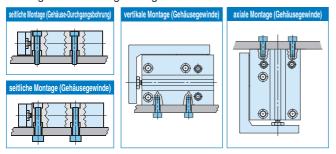



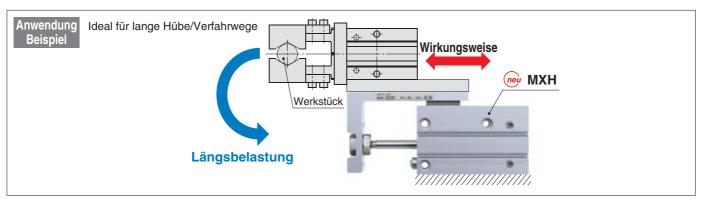


Variantenübersicht

Modell				Stand	ardhuk	[mm] o	Bestelloptionen					
Modell	5	10	15	20	25	30	40	50	60	Bestelloptionen		
MXH6	-	•	•	-	•	-	-	•	•	-XC79 : zusätzliche Bearbeitung durch Gewindebohrungen,		
MXH10	-	•	•	-	•	-	-	•	•	Bohrungen oder Stiftlöcher -XB13: Langsamlaufzylinder (5 bis 50 mm/s)		
MXH16	-	_	-	<u> </u>	_	_	_	_	-	-XC3□: spezielle Druckluftanschluss-Position -XC19: Zwischenhub (Ausführung mit Distanzstück)		
MXH20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-XC22: Fluorkautschukdichtung		

Serie MXH Modellauswahl

Achtung Eine separate Überprüfung der theoretischen Zylinderkraft ist erforderlich. Siehe "Theoretische Zylinderkraft" auf Seite 5.


Auswahlbedingungen: Zur Bestimmung der Auswahlkriterien verwenden Sie die unten stehenden Tabellen und wählen Sie dann das entsprechende Diagramm.

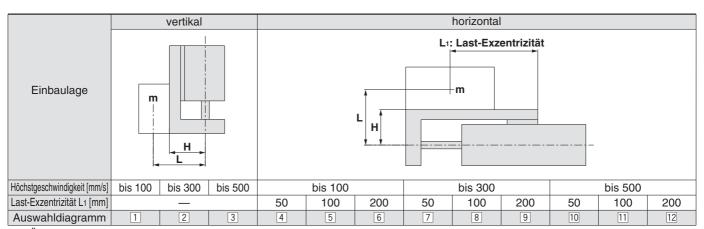

L: Überhang (Abstand vom Zylinderzentrum bis zum Lastschwerpunkt)
 Der Abstand L kann auch in diagonaler Richtung sein (siehe Abb. rechts).

* H: Abstand von der Zylinder-Mittelachse zur Montagefläche des Tisches

	MXH6	MXH10	MXH16	MXH20
H Abmessung [mm]	24.5	30.5	34.5	41.5

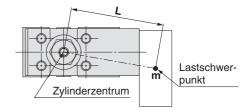

Auswahldiagramm 1 bis 3 (vertikale Montage)

Diagramm 1 max. Geschwindigkeit 100 mm/s

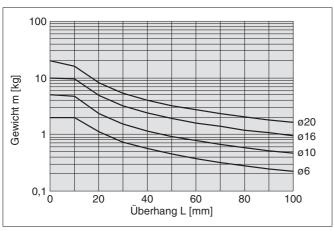


Diagramm 3 max. Geschwindigkeit 500 mm/s


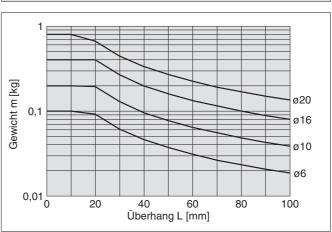


Diagramm 2 max. Geschwindigkeit 300 mm/s

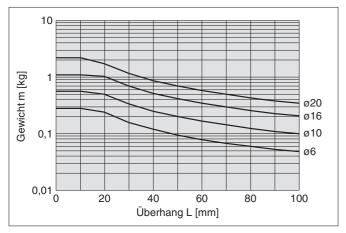

Auswahlbeispiel (vertikale Montage)

1. Auswahlbedingungen Montage: vertikal max. Geschwindigkeit: 500 mm/s Überhang L: 40 mm Last m: 0,1 kg


Siehe Diagramm 3 für vertikale Montage und Kolbengeschwindigkeit von 500 mm/s. Im Diagramm 3 ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Linien von 40 mm Überhang L und einer Last **m** von 0,1 kg ein Kolbendurchmesser von Ø 16.




Serie MXH


Auswahldiagramm 4 bis 12 (horizontale Montage)


max. Geschwindigkeit 300 mm/s

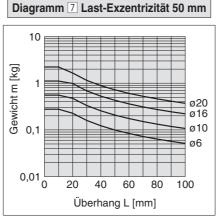



max. Geschwindigkeit 500 mm/s

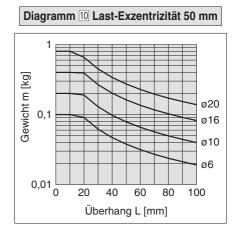


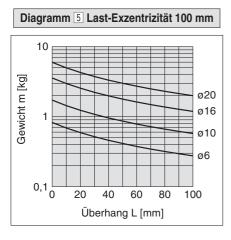


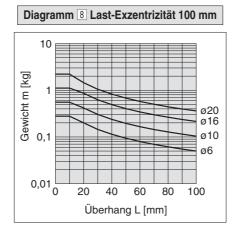

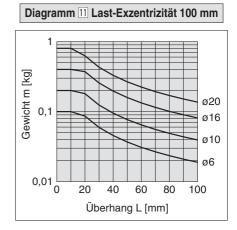

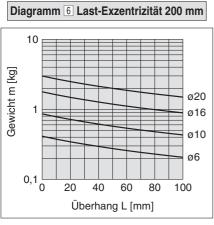

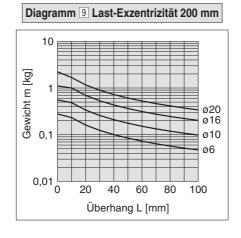

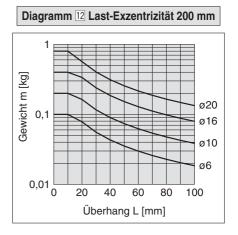

Auswahlbeispiel (horizontale Montage)

2. Auswahlbedingungen

Montage: horizontal max. Geschwindigkeit: 500 mm/s Last-Exzentrizität L1: 50 mm Überhang L: 30 mm

Last **m**: 0,1 kg

Siehe Diagramm 10 für horizontale Montage, Kolbengeschwindigkeit von 500 mm/s und Last-Exzentrizität L1 von 50 mm. Im Diagramm 10 ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Linien von 30 mm Überhang L und einer Last **m** von 0,1 kg ein Kolbendurchmesser von Ø 10.




Pneumatischer Kompaktschlitten

Serie MXH ø 6, ø 10, ø 16, ø 20



Bestellschlüssel

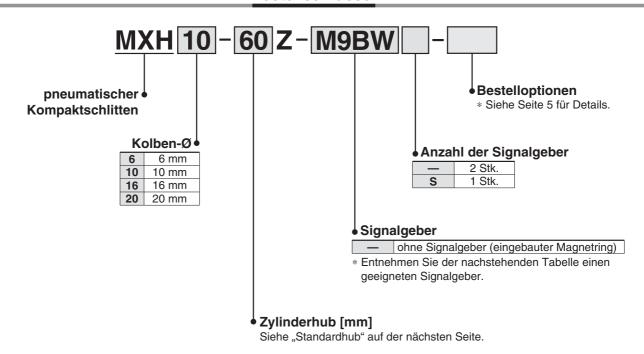

Verwendbare Signalgeber/ Siehe Leitfaden für Signalgeber für weitere Informationen zu Signalgebern.

Α		alaldriaahar	Se-	Mandrahtuna	Betr	iebssp	annung	Signalgel	permodell	Anschl	usskat	elläng	ge [m]											
Aus- führung		elektrischer Eingang	Betriebs- anzeige	Verdrahtung (Ausgang)		С	AC	senkrecht	axial	0,5		3	5	Stacker	zulässig	je Last								
ē				3-Draht-System (NPN)		5 V,		M9NV	M9N				0	0	IC-Steuerung									
Signalgeber	_			3-Draht-System (PNP)		12 V		M9PV	M9P				0	0	10-Steuerung									
la		agnoseanzeige arbige Anzeige) einge- gossene Kabel ja		2-Draht-System		12 V		M9BV	M9B				0	0	_									
Sig	Diagnoscanzoigo		einge-	einge-	einge-	einge-	einge-	einge-	einge-	einge-		3-Draht-System (NPN)		5 V,		M9NWV	M9NW				0	0	IC-Steuerung	Doloio
	(2-farbige Anzeige) 909		:-	3-Draht-System (PNP)	aht-System (PNP) 24 V	12 V	_	M9PWV	M9PW				0	0	10-Sieuerung									
25								2-Draht-System		12 V		M9BWV	M9BW				0	0	_	SPS				
oni	oooufoot			3-Draht-System (NPN) 3-Draht-System (PNP)		5 V,	M9NAV**	M9NA**	0	0		0	0	IC-Steuerung										
elektronischer	(2-farbige Anzeige)				12 VF				0		0	0	C-Steuerung											
ele	(2-laibige Alizeige)			2-Draht-System		12 V		M9BAV**	M9BA**	0	0		0	0	_									
Reed- Schalter	einge gosser Kabe		einge- ja	ja	3-Draht-System (entspricht NPN)	_	5 V	_	A96V	A96	•	_	•	_	_	IC-Steuerung	_							
Re		Kahal		2-Draht-System	24 \/	12 V	100 V	A93V	A93		_			_	_	Relais,								
_ 0			Rabei n		nein 2-L	2-Diani-System	∠+ V	12 V	max. 100 V	A90V	A90		_		_	_	IC-Steuerung	SPS						

- ** Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC die Wasserfestigkeit jedoch nicht garantieren. Setzen Sie sich bei Verwendung wasserfester Modelle mit den o. g. Bestell-Nr. mit SMC in Verbindung.
- * Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m····· (Beispiel) M9NW * Elektronische Signalgeber mit der Markierung "O" werden auf
 - 1 m ····· M (Beispiel) M9NWM Bestellung gefertigt.
 - 3 mL (Beispiel) M9NWL
 - 5 m ······Z (Beispiel) M9NWZ
- * Auf Seite 13 finden Sie weitere verwendbare, aber oben nicht angegebene Signalgebermodelle.
- * Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe Leitfaden für Signalgeber.
- * Signalgeber werden mitgeliefert (nicht montiert).





Symbol elastische Dämpfung





Bestelloptionen (Für nähere Angaben siehe Seiten 16 bis 18.)

Symbol	Technische Daten
-XC79	zusätzliche Bearbeitung durch Gewinde- bohrungen, Bohrungen oder Stiftlöcher
-XB13	Langsamlaufzylinder (5 bis 50 mm/s)
-XC3	spezielle Druckluftanschluss-Position
-XC19	Zwischenhub (Ausführung mit Distanzstück)
-XC22	Fluorkautschukdichtung

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	6	10	16	20			
Medium	Druckluft						
Wirkungsweise		doppelt	wirkend				
Anschlussgröße		M5 >	c 0,8				
min. Betriebsdruck	0,15 MPa	0,06	MPa	0,05 MPa			
max. Betriebsdruck		0,7 l	MРа				
Prüfdruck		1,05	MPa				
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Sigi mit Sigi	nalgeber: -10 l nalgeber: -10 l	ois 70 °C ois 60 °C (nich	t gefroren)			
Kolbengeschwindigkeit		50 bis 50	00 mm/s				
zulässige kinetische Energie [J]	0,0125	0,025	0,05	0,1			
Schmierung		lebensdaue	rgeschmiert				
Dämpfung	el	astische Däm	pfung beidseit	ig			
Hubtoleranz	+1,0 0						
Signalgeber (Option)	elektror	nischer Signalo Reed-Scha	•	M9□W			

Standardhub

Kolben-Ø [mm]	Standardhub [mm]
6, 10, 16, 20	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Anm.) Zwischenhübe sind als "Bestelloption" erhältlich (-XC19). (Siehe Seite 18 für nähere Angaben.)

Nennleistung

						[N]		
Kolben-Ø	Kolben-Ø	Bewegungs-	Kolbenfläche	Betriebsdruck [MPa]				
[mm]	[mm]	richtung	[mm ²]	0,3	0,5	0,7		
6	3	ausfahrend	28	8	14	19		
0	3	einfahrend	21	6	10	14		
10	4	ausfahrend	78	23	39	55		
10	4	einfahrend	66	19	33	46		
16	6	ausfahrend	201	60	101	141		
10	O	einfahrend	172	51	86	121		
20	8	ausfahrend	314	94	157	220		
20		einfahrend	264	79	132	185		


Gewicht

									[g]
Modell				ŀ	Hub [mm]			
Modeli	5	10	15	20	25	30	40	50	60
MXH6	61	66	75	80	88	93	107	120	134
MXH10	104	112	125	133	146	153	174	195	216
MXH16	194	204	222	232	250	260	288	316	343
MXH20	352	369	400	417	448	466	514	562	610


Abweichung

Schlittenabweichung durch Längsbelastung (Richtwert)


Schlittenabweichung (Pfeil) unter Einwirkung einer Last auf den mit einem Pfeil markierten Bereich bei voll ausgefahrenem Kompaktschlitten

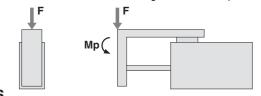


MXH6

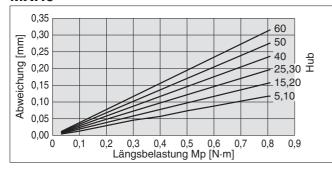


MXH10

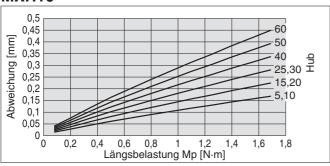

MXH16

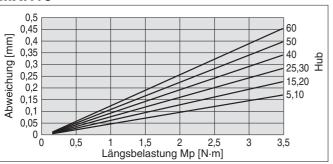


MXH20

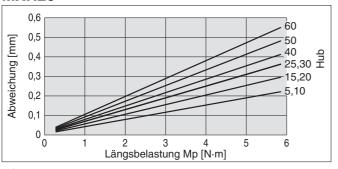


Schlittenabweichung durch Querbelastung (Richtwert)


Schlittenabweichung (Pfeil) unter Einwirkung einer Last auf den mit einem Pfeil markierten Bereich bei voll ausgefahrenem Kompaktschlitten

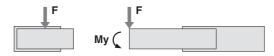


MXH₆

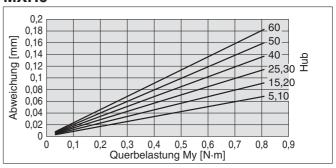


MXH10

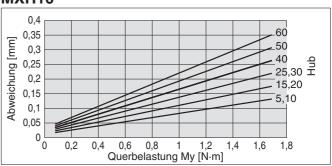

MXH16

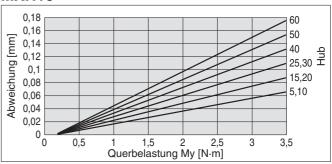

MXH20

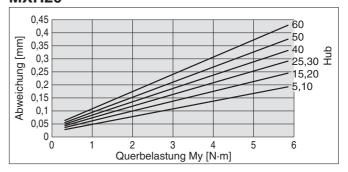


⚠ Achtung Design

^{1,} Die Auswahl des Kolbendurchmessers kann nicht ausschließlich anhand der o. g. Diagramme getroffen werden. Den Kolbendurchmesser wie im Abschnitt "Modellauswahl" auf den Seiten 2 und 3 beschrieben auswählen. 2, Nach dem Einwirken von Stoßbelastungen kann sich die Schlittenabweichung erhöhen. Bei Stoßbelastung auf den Schlitten kann die Schlittenabweichung erhöht und die Führung dauerhaft beschädigt werden.


Abweichung

Schlittenabweichung durch Seitenbelastung (Richtwert)


Schlittenabweichung (bei A) unter Einwirkung einer Last auf Bereich F bei vollem Hub des Kompaktschlittens

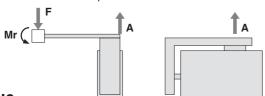


MXH6

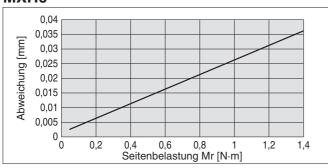


MXH10

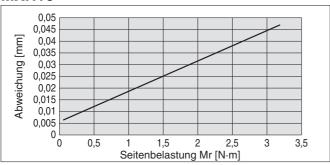

MXH16

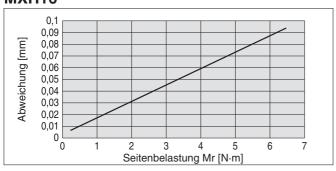

MXH20

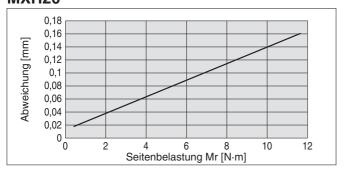

Schlittengenauigkeit

	Verfahr-	Hub [mm]					
		5 bis 30	40 bis 60				
	genauigkeit	max. 0,05 mm	max. 0,1 mm				

^{*} Werte im last- und druckfreiem Zustand.

zulässiges Moment


zulässiges Moment [N⋅m]								
Modell	Längsbelastung	Querbelastung	Seitenbelastung					
iviodeli	Мр	Му	Mr					
MXH6	0,81	0,81	1,40					
MXH10	1,69	1,69	3,19					
MXH16	3,49	3,49	6,47					
MXH20	5,86	5,86	11,66					

Design

Achtung

Die Auswahl des Kolbendurchmessers kann nicht ausschließlich anhand des o. g. zulässigen Moments getroffen werden. Den Kolbendurchmesser wie im Abschnitt "Modellauswahl" auf den Seiten 2 und 3 beschrieben auswählen.

Konstruktion

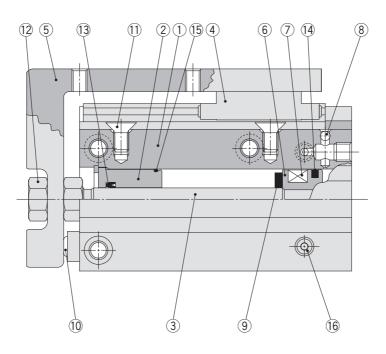



Stückliste

Nr.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderrohr	Aluminiumlegierung	harteloxiert
2	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	harteloxiert
3	Kolbenstange rostfreier Stahl		
4	Führung	Die Hauptkomponenten sind aus rostfreiem Stahl.	
5	Schlitten	Aluminiumlegierung	harteloxiert
6	Kolben	Aluminiumlegierung	chromatiert
7	Magnetring	Magnetmaterial	
8	Stahlkugel	Kohlenstoffstahl	
9	Dämpfscheibe	Urethan	
10	Dämpfscheibe	Urethan	
11	Senkschraube	Kohlenstoffstahl	vernickelt
12	Mutter	Messing	vernickelt
13	Kolbenstangendichtung	NBR	
14	Kolbendichtung	NBR	
15	Dichtring	NBR	
16	Stopfen	Kohlenstoffstahl	verzinkt und chromatiert

Anm.) Die Serie MXH kann nicht auseinandergebaut werden.



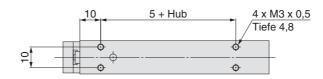


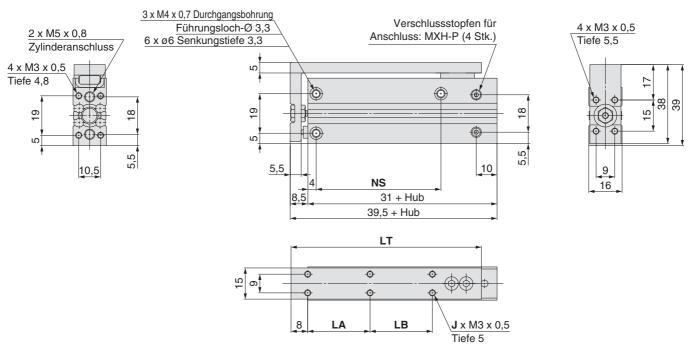


Anm. 1) Siehe "Produktspezifische Sicherheitshinweise" für die Montage des Kompaktschlittens und des Werkstücks.

Anm. 2) Bei einer Änderung der Anschlussposition muss ein neuer Verschlussstopfen bestellt werden: MXH-P (2 Stk.)

Hub [mm]	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	_	42	14
10	4	10	_	42	14
15	4	20	_	52	24
20	4	20	_	52	24
25	4	30	_	62	30
30	4	30	_	62	30
40	6	20	20	72	45
50	6	25	25	82	55
60	6	30	30	92	60

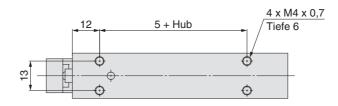


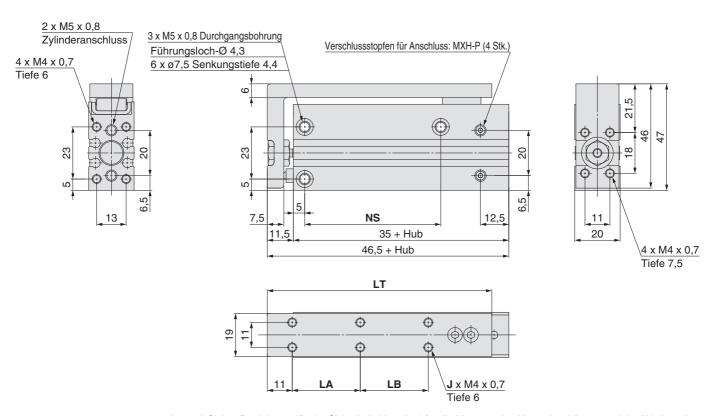


Anm. 1) Siehe "Produktspezifische Sicherheitshinweise" für die Montage des Kompaktschlittens und des Werkstücks. Anm. 2) Bei einer Änderung der Anschlussposition muss ein neuer Verschlussstopfen bestellt werden: MXH-P (2 Stk.)

Hub [mm]	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	_	49	14
10	4	10	_	49	14
15	4	20	_	59	24
20	4	20	_	59	24
25	4	30	_	69	30
30	4	30	_	69	30
40	6	20	20	79	45
50	6	25	25	89	55
60	6	30	30	99	60


Serie MXH

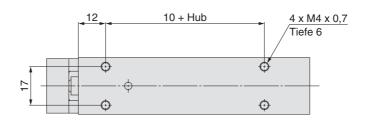


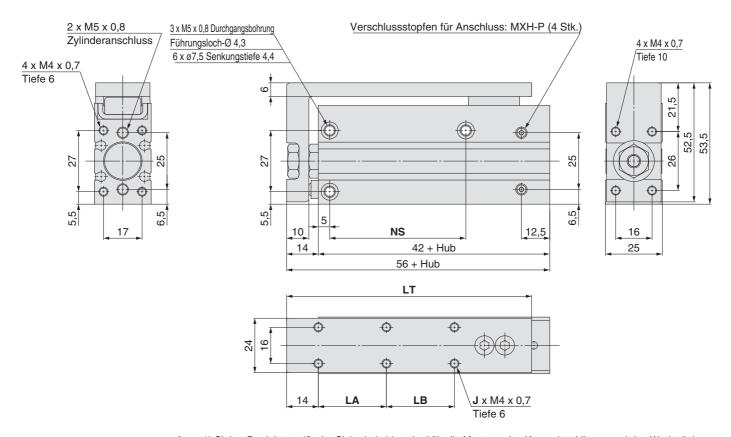

Anm. 1) Siehe "Produktspezifische Sicherheitshinweise" für die Montage des Kompaktschlittens und des Werkstücks. Anm. 2) Bei einer Änderung der Anschlussposition muss ein neuer Verschlussstopfen bestellt werden: MXH-P (2 Stk.)

Hub [mm]	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	_	58	20
10	4	10	_	58	20
15	4	20	_	68	30
20	4	20	_	68	30
25	4	30	_	78	40
30	4	30	_	78	40
40	6	20	20	88	50
50	6	25	25	98	60
60	6	30	30	108	60

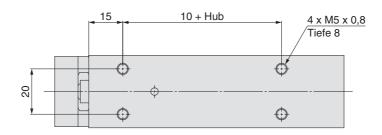

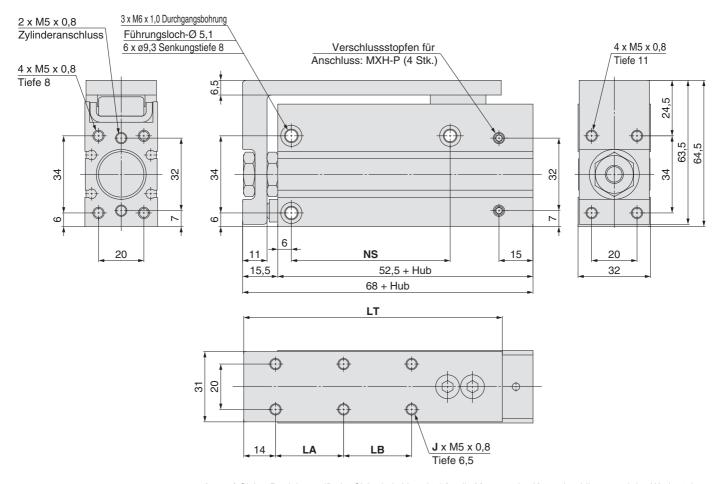

Anm. 1) Siehe "Produktspezifische Sicherheitshinweise" für die Montage des Kompaktschlittens und des Werkstücks. Anm. 2) Bei einer Änderung der Anschlussposition muss ein neuer Verschlussstopfen bestellt werden: MXH-P (2 Stk.)


Hub [mm]	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	_	64	20
10	4	10	_	64	20
15	4	20	_	74	25
20	4	20	_	74	25
25	4	30	_	84	40
30	4	30	_	84	40
40	6	20	20	94	50
50	6	25	25	104	70
60	6	30	30	114	70


Serie MXH Signalgebermontage


Mindesthub für Signalgebermontage


			[mm]			
Anzahl montierter Signalgeber	verwendbares Signalgebermodell					
	D-M9□, M9□V	D-M9□W, M9□WV D-M9□A, M9□AV	D-A9□, A9□V			
1 Stk.	5	5	5			
2 Stk.	5	10	10			

Korrekte Einbaulage und -höhe des Signalgebers (Erfassung am Hubende)

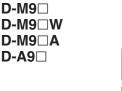

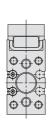


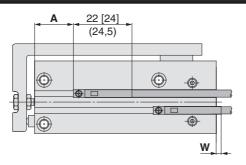


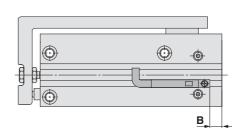


- []: Wert der Ausführung D-M9□A
- (): Wert der Ausführung D-A90/A93



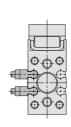

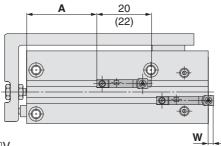

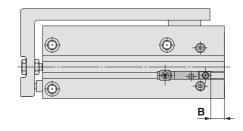

(): Wert der Ausführung D-M9□AV/A9□V

[mm]

Kolben-Ø	D-M9□W, D-M9□		D-M9	□WV, D-	M9□V	D-M9□A		D-M9□AV		D-A9□, D-A9□V					
[mm]	Α	W	В	Α	W	В	Α	W	В	Α	W	В	Α	W	В
6	16,5	7,5	2,5	16,5	5,5	2,5	16,5	9,5	2,5	16,5	7,5	2,5	12,5	3,5 (6)	_
10	15,0	2,0	7,5	15,0	0	7,5	15,0	4,0	7,5	15,0	2,0	7,5	11,0	-2,0 (0,5)	3,5
16	22,0	2,0	8,0	22,0	0	8,0	22,0	4,0	8,0	22,0	2,0	8,0	18,0	-2,0 (0,5)	4,0
20	30,0	-0,5	10,5	30,0	-2,5	10,5	30,0	1,5	10,5	30,0	-0,5	10,5	26,0	-4,5 (-2)	6,5

Anm. 1) Ein negatives Vorzeichen in der Spalte W weist darauf hin, dass der Signalgeber in das Zylindergehäuse hineinragt.

Anm. 2) Bei Zylindern mit Hüben von 5 und 10 mm ist es möglich, dass die Signalgeber aufgrund des Betriebsbereichs nicht korrekt ausschalten oder dass sich zwei Signalgeber gleichzeitig einschalten. In diesem Fall die Signalgeber 1 bis 4 mm gegenüber den angegebenen Tabellenwerten verschieben. (Bei Verwendung eines Signalgebers sicherstellen, dass er korrekt ein- und ausschaltet; bei Verwendung von zwei Signalgebern sicherstellen, dass beide einschalten.)

Anm. 3) () in Spalte W geben die Abmessungen für D-A93 an.

Betriebsbereich


Dettienspereich				[mm]			
Ciamalaraharmadall	Kolben-Ø						
Signalgebermodell	6	10	16	20			
D-M9□, M9□V D-M9□W, M9□WV D-M9□A, M9□AV	3	3,5	5	6			
D-A9□, A9□V	5	6	9	11			

* Die Werte mit Hysterese sind nur Richtwerte; sie sind keine Garantie (es wird von ± 30 % Abweichung ausgegangen) und je nach Umgebungsbedingungen sind beträchtliche Schwankungen möglich.

■ Neben den im "Bestellschlüssel" angegebenen Modellen können auch folgende Signalgeber montiert werden.

* Es sind auch elektronische Signalgeber für die drucklos geschlossene Ausführung (NC = b-Kontakt) erhältlich (D-F9G/F9H). Siehe Leitfaden für Signalgeber.

Signalgebermontage

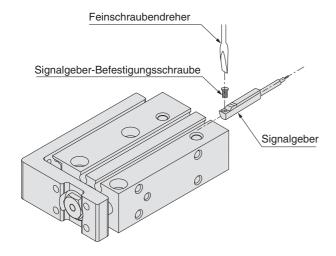

• Zum Festziehen der Signalgeber-Befestigungsschraube einen Feinschraubendreher mit einem Griffdurchmesser von 5 bis 6 mm verwenden.

Anzugsdrehmoment für Signalgeber-Befestigungsschraube [N·m]


Signalgebermodell	Anzugsdrehmoment
D-A9□(V)	0,10 bis 0,20
D-M9□(V)	
D-M9□W(V)	0,05 bis 0,15
D-M9□A(V)	


Anm.) Bei Verwendung mit der Ausführung mit seitlichem Anschluss kann die Ausführung D-A9□V/M9□V nicht auf der Anschlussseite montiert werden.


Vor der Inbetriebnahme Signalgeberanschlüsse und Beispiele

Spezifizierung für Anschluss an SPS mit gemeinsamen Plus (+ COM)


Spezifizierung für Anschluss an SPS mit gemeinsamen Minus (-COM)

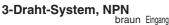


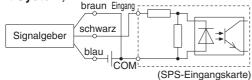

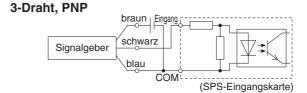

2-Draht-System

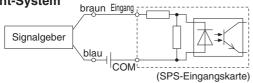

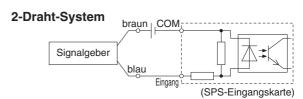


Gemäß den anwendbaren technischen Daten für SPS-Eingang anschließen, da die Anschlussmethode je nach Spezifikation des SPS-Eingangs variiert.

Beispiele für serielle Schaltung und Parallelschaltung


* Bei Verwendung elektronischer Signalgeber sicherstellen, dass die Anwendung so eingestellt ist, dass die Signale der ersten 50 ms ungültig sind.

3-Draht-System mit serieller Schaltung für NPN-Ausgang


(mit Relais)

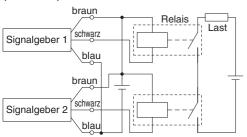

(nur mit Signalgebern)

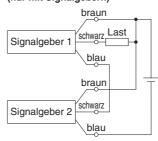


3-Draht-System mit paralleler Schaltung für NPN-Ausgang

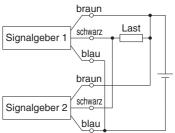


3-Draht-System mit serieller Schaltung für PNP-Ausgang

(mit Relais)

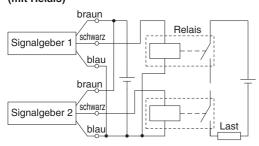


(nur mit Signalgebern)

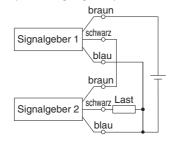

3-Draht-System mit paralleler Schaltung für PNP-Ausgang



2-Draht-System mit serieller Schaltung

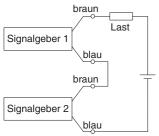

Wenn zwei Signalgeber in Serie geschaltet sind, können Störungen auftreten, da die Betriebsspannung im eingeschalteten Zustand abnimmt Die LEDs leuchten auf, wenn beide Signalgeber eingeschaltet sind.
Signalgeber mit einer


Betriebsspannung von unter 20 V

können nicht verwendet werden

Betriebsspannung bei ON = Versorgungsspannung – Restspannung x 2 Stk. = $24 \text{ V} - 4 \text{ V} \times 2 \text{ Stk}$.

Beispiel: Versorgungsspannung 24 VDC Interner Spannungsabfall des Signalgebers: 4 V.

2-Draht-System mit paralleler Schaltung

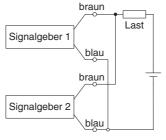

(Elektronischer Signalgeber) Wenn zwei Signalgeber parallel geschaltet sind, können Störungen auftreten, da die Betriebsspannung im ausgeschalteten Zustand ansteigt.

Da kein Kriechstrom auftritt, steigt die Betriebsspannung beim Umschalten in die Position OFF nicht an. Abhängig von der Anzahl der eingeschalteten Signalgeber leuchtet die LED jedoch mitunter schwächer oder gar nicht, da der Stromfluss sich aufteilt oder abnimmt.

(Reed-Schalter)

Betriebsspannung bei OFF = Kriechstrom x 2 Stk. x Lastimpedanz

= 1 mA x 2 Stk. x 3 kΩ

Beispiel: Lastimpedanz 3 k Ω .

Kriechstrom des Signalgebers: 1 mA.



Serie MXH Simple Special

Diese Sonderausführungen werden über das Simple-Special-System abgewickelt.

1 Zusätzliche Bearbeitung durch Gewindebohrungen, Bohrungen oder Stiftlöcher

Dieses Simple Special dient je nach Anforderung des Kunden zur zusätzlichen Bearbeitung von Gewinden, Bohrungen oder Stiftlöchern, an vorwiegend für die Befestigung eines Werkstücks usw. vorgesehenen Teilen an kombinierten Pneumatikzylindern. In bestimmten Bereichen ist eine zusätzliche Bearbeitung nicht erlaubt, daher sind die unten stehenden Einschränkungen für die zusätzliche Bearbeitung zu beachten.

Verwendbare Serien und Komponenten Verwendbar für zusätzliche Bearbeitung

Serie		Modell Ausführung		Komponenten, bei denen eine zusätzliche Bearbeitung möglich ist	
МХН	pneumatischer Kompaktschlitten	MXH	Standard- ausführung	Schlitten	

Sicherheitshinweise

Symbol


-XC79

- SMC übernimmt weder Verantwortung für die Stärke der zusätzlichen Bohrungen noch für die Auswirkungen der geringeren Festigkeit des Produktes.
- Die Zusatzbohrungen werden nicht neu beschichtet.
- Stellen Sie sicher, dass Sie "durchgehend" für Durchgangsbohrungen und die effektive Tiefe für Grundbohrungen angeben.
- Wenn Sie eine Zusatzbohrung für die Befestigung eines Werkstücks benutzen, stellen Sie sicher, dass Schraubenenden usw. nicht in die Zylinderseite hineinragen. Andernfalls können unerwartete Probleme auftreten.
- Beachten Sie, dass die vorhandenen Befestigungsbohrungen am Standardprodukt sich nicht mit den Zusatzbohrungen überlagern. Der Durchmesser einer bestehenden Bohrung kann jedoch durch eine nachträgliche Bohrung erweitert werden.

Erläuterung der Spezialanfertigungen/Die folgenden 3 Locharten können zusätzlich angefertigt werden.

Gewindebohrung


Ein Gewinde wird mit einem bestimmten Nenndurchmesser und Steigung gebohrt (max. Nenn-Gewindedurchmesser M20). Die Tiefe der Grundbohrung ergibt sich aus der Summe der Abmessungen A bis C in der nachstehenden Abb. im Unterschied zur effektiven Tiefe der Gewindebohrung. Ist keine Durchgangsbohrung erwünscht, lassen Sie bitte die Unterseite der Bohrung mit einer ausreichenden Stärke.

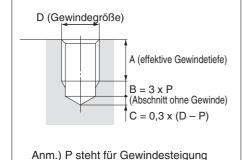

Bohrung

Es wird ein Loch mit einem bestimmten Durchmesser gebohrt (max. Bohrungsdurchmesser 20 mm).


(max. Bohrungsdurchmesser 20 mm). Wenn Sie ein Grundloch wünschen, teilen Sie uns bitte die effektive Tiefe mit. (Siehe Abbildung unten.) Die Maßgenauigkeit für den Innendurchmesser beträgt ±0,2 mm.

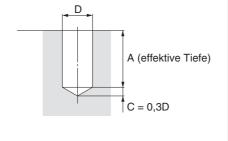


Positionierbohrung

Es wird ein Stiftloch mit einem bestimmten Innendurchmesser (Passloch) gebohrt (max. Bohrungsdurchmesser 20 mm). Der entsprechende Innendurchmesser hat eine H7-Toleranz (siehe folgende Tabelle.)

				über 10 bis 18	über 18 bis 20
Toleranz	+0,01	+0,012	+0,015 0	+0,018	+0,021 0

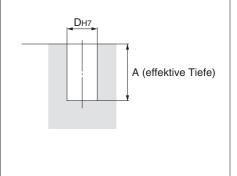

Einschränkungen für eine Zusatzbearbeitung/Der schraffierte Bereich kennzeichnet den für Zusatzbohrungen ausgeschlossenen Bereich. Bitte berücksichtigen Sie die unten stehende Tabelle für die Angabe der Abmessungen der Zusatzbohrung.

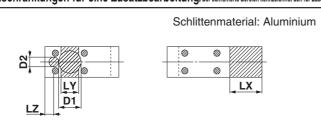

Nicht verwendbarer Bereich für Zusatzbohrungen [mm						
D1	D2	LY	LX	LZ		
11	5,8	9	20	5,5		
14	6	11	22	6,5		
18	7,5	16	29	6,5		
22	9,7	22	32	7		
	D1 11 14 18	D1 D2 11 5,8 14 6 18 7,5	D1 D2 LY 11 5,8 9 14 6 11 18 7,5 16	D1 D2 LY LX 11 5,8 9 20 14 6 11 22 18 7,5 16 29		

Serie MXH Bestelloptionen





1 Langsamlaufzylinder (5 bis 50 mm/s)

Symbol -XB13

Sogar bei Geschwindigkeiten von 5 bis 50 mm/s treten keine Stick-Slip-Effekte auf und der Zylinder läuft leichtgängig.

Bestellschlüssel



Technische Daten

Kolbengeschwindigkeit	5 bis 50 mm/s
zusätzliche Spezifikationen	wie Standardausführung
Abmessungen	wie Standardausführung

Anm. 1) Betrieb ohne Schmierung durch einen Öler für pneumatische

Anm. 2) Zur Geschwindigkeitssteuerung bei geringen Geschwindigkeiten ein Drosselrückschlagventil verwenden (Serie AS-FM/AS-M).

Marnung

Sicherheitshinweise zum Betrieb

Rauchen Sie nach dem Hantieren mit dem im Zylinder verwendeten Schmierfett keine Zigaretten usw., da sich dabei gefährliche Gase entwickeln können.

2 spezielle Druckluftanschluss-Position

Symbol

-XC3

Änderung zur Standard-Anschlussposition


Bestellschlüssel



Technische Daten: wie Standardausführung

Die Standardanschlüsse sind axial und bei Auslieferung an beiden Seiten mit einem Stopfen verschlossen. Seitliche Anschlüsse sind ebenfalls erhältlich. Ein Wechsel der Stopfen von Seiten des Kunden ist nicht erforderlich.

Verhältnis zwischen Anschlussposition und Stopfenposition

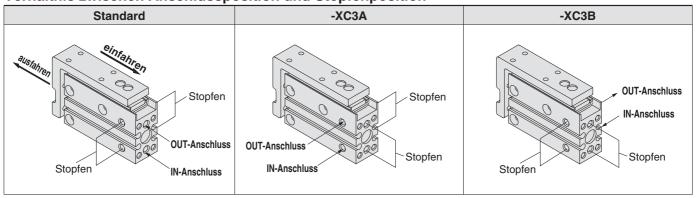



3 Zwischenhub (Ausführung mit Distanzstück)

Symbol

-XC19

Fertigung eines Zwischenhubes durch Installation eines Distanzstücks in den Standardhubzylinder.

Bestellschlüssel

verwendbarer Hub [mm] Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20 35, 45, 55

- Einbau eines 5 mm breiten Distanzstücks in den Standardhubzylinder.
- Wenden Sie sich an SMC, wenn andere Hübe als die verwendbaren Hübe benötigt werden.

Technische Daten: wie Standardausführung

Abmessungen: Die Außenabmessungen entsprechen den Modellen mit Standardhub. Dafür müssen für den benötigten Hub jeweils 5 mm hinzugefügt werden.

4 Fluorkautschukdichtung

Symbol -XC22

Bestellschlüssel



- Anm. 1) Wenden Sie sich vor der Verwendung an SMC, da möglicherweise die Art der eingesetzten Chemikalien und die Betriebstemperatur einen Einsatz dieses Produkts nicht zulassen.
- Anm. 2) Es können auch Zylinder mit Signalgebern hergestellt werden. Die Einzelbestandteile der Signalgeber (Hauptteil, Befestigungselement, eingebauter Magnetring) entsprechen jedoch den Standardprodukten. Bitte wenden Sie sich vor der Verwendung an SMC, um abzuklären, ob sie für die jeweilige Betriebsumgebung geeignet sind.

Technische Daten

Dichtungsmaterial	Fluorkautschuk
Umgebungstemperaturbereich	Anm.) mit Signalgeber: -10°C bis 60°C (nicht gefroren) ohne Signalgeber: -10°C bis 70°C
Zusätzliche Spezifikationen	wie Standardausführung
Abmessungen	wie Standardausführung

Serie MXH



Produktspezifische Sicherheitshinweise 1

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Sicherheitshinweise finden Sie auf der Umschlagseite, unter "Sicherheitshinweise zum Umgang mit SMC-Produkten" und in der jeweiligen Bedienungsanleitung unter den Sicherheitshinweisen für Antriebe und Signalgeber. http://www.smcworld.de


Signalgebermontage

Installation von eng beieinanderliegenden Signalgebern

Achtung

1. Bei Verwendung von Kompaktschlitten, die mit den Signalgebermodellen D-A9 oder D-M9 ausgestattet sind, ist es möglich, dass die Signalgeber unbeabsichtigt schalten, wenn der Montageabstand kleiner ist als in Tabelle (1) angegeben. Stellen Sie deshalb sicher, dass diese Mindestabstände eingehalten werden. Ist es aufgrund unvermeidbarer Umstände nicht möglich, die Abstände aus der unten stehenden Tabelle einzuhalten, müssen die Zylinder abgeschirmt werden. Bringen Sie dazu eine Stahlplatte oder eine Magnetfeld-Abschirmplatte (MU-S025) auf der Seite des Zylinders an, die dem benachbarten Signalgeber zugewandt ist. (Wenden Sie sich für Details an SMC.) Wird keine Abschirmplatte verwendet, kann der Signalgeber ungewollt schalten.

Tabelle (1)	[mm]	
Kolben-Ø [mm]	d	L
MXH6	5	21
MXH10	5	25
MXH16	10	35
MXH20	15	47

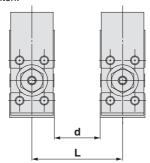

Die Abmessungen der Abschirmplatte (MU-S025) (separat zu bestellen) werden als Richtwerte angegeben.



Material: ferritischer rostfreier Stahl, Stärke: 0,3 mm Da die Rückseite über Klebstoff verfügt, kann der Zylinder angebracht werden.


Sicherheitshinweise zum Betrieb


⚠ Warnung

Rauchen Sie nach dem Hantieren mit dem im Zylinder verwendeten Schmierfett keine Zigaretten usw., da sich dabei gefährliche Gase entwickeln können.

Achtung

- Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in den Abstand zwischen der Verriegelungsplatte und dem Zylindergehäuse gelangen. Ihre Finger können zwischen Schlitten und Zylinderrohr eingeklemmt werden, wenn sich die Kolbenstange einfährt. Aufgrund der Kraft des zurückfahrenden Zylinders besteht Verletzungsgefahr, wenn Ihre Finger in den Zylinder geraten. Gehen Sie deshalb vorsichtig beim Umgang mit Zylindern vor.
- 2. Beim Betrieb der Zylinder dürfen die maximal bewegbare Masse und das maximal zulässige Moment nicht überschritten werden.
- Wird der Antrieb des Kompaktschlitten direkt auf dem Tisch betrieben, stellen Sie bitte sicher, dass er in axialer Richtung entlang der Kolbenstange wirkt (siehe Abbildung unten).

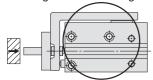

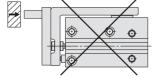

Sicherheitshinweise zum Betrieb


- Verwenden Sie ein Drosselrückschlagventil und stellen Sie es auf eine Geschwindigkeit von max. 500 mm/s ein, um den Zylinder zu betreiben.
- 5. Wenn das Werkstück beim Betrieb des Zylinders merklich vibriert, die Betriebsbedingungen erneut prüfen. Selbst wenn das auf das Produkt einwirkende Moment unter dem zulässigen Moment liegt, kann die Schwingungsbreite erhöht werden, wenn eine große exzentrische Last einwirkt.

Bewegungsrichtung bei unterschiedlichen Druckanschlüssen

Achtung


 Der Kompaktschlitten kann in 3 Richtungen angeschlossen werden. Überprüfen Sie den Druckanschluss und die Betriebsrichtung (siehe Abbildung unten).

Ändern Sie die Stopfenposition je nach Anwendung. Stellen Sie nach der Änderung der Stopfenposition sicher, dass keine Leckage vorliegt. Entfernen Sie bei einer leichten Leckage den Stopfen, prüfen Sie die Sitzfläche und setzen Sie den Stopfen wieder ein.

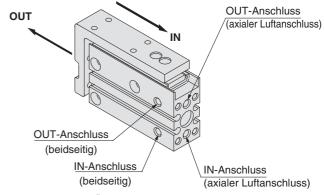

Bestellen Sie bei Änderung der Anschlussposition den folgenden Stopfen. Bestell-Nr. Ersatzteil Verschlussstopfen: MXH-P (2 Stk.)


2. Wenn der Stecker zu fest am axialen Luftanschluss des MXH6 angeschlossen wird, kann dieser die innere Stahlkugel berühren und eine Druckluftleckage verursachen. Als Richtlinie zur Steckerbefestigung sind die Einstellungen so vorzunehmen, dass die Stecktiefe bezüglich der Oberfläche des Zylinderrohrs 0 bis unter 1 mm beträgt.

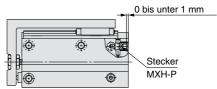

Hubbewegung und Spiel

Achtung

• Zwischen Kolbenstange und Tisch befindet sich ein bewegliches Ausgleichselement. Das Spiel am Tisch beträgt max. 0,15 mm in Hubrichtung (Siehe Abb. rechts).

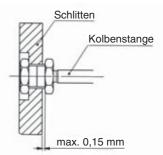

Kolbenstange und Anschluss am Tisch





Serie MXH Produktspezifische Sicherheitshinweise 2

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Sicherheitshinweise finden Sie auf der Umschlagseite, unter "Sicherheitshinweise zum Umgang mit SMC-Produkten" und in der jeweiligen Bedienungsanleitung unter den Sicherheitshinweisen für Antriebe und Signalgeber. http://www.smcworld.de

Montage


Achtung

1. Wenn Sie den Zylinder befestigen, achten Sie auf die Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben.


Montage des Kompaktschlittens

Der Kompaktschlitten kann in 4 Richtungen montiert werden. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl die entsprechenden Maschinen, Werkstücke usw.

seitliche Montage (Gehäuse-Durchgangsbohrung)

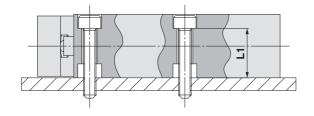


seitliche Montage	(Genausegewinge)

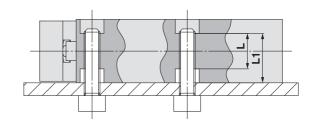

Schraube	max. Anzugsdrehmoment [N·m]	L1
M3 x 0,5	1,1	12,7
M4 x 0,7	2,5	15,6
M4 x 0,7	2,5	20,6
M5 x 0,8	5,1	24,0
	M3 x 0,5 M4 x 0,7 M4 x 0,7	M3 x 0,5 1,1 M4 x 0,7 2,5 M4 x 0,7 2,5


Modell	Schraube	max. Anzugsdrehmoment [N·m]	L1	L
MXH6	M4 x 0,7	2,5	12,7	9,4
MXH10	M5 x 0,8	5,1	15,6	11,2
MXH16	M5 x 0,8	5,1	20,6	16,2
MXH20	M6 x 1	8,1	24,0	16,0

vertikale Montage (Gehäusegewinde)

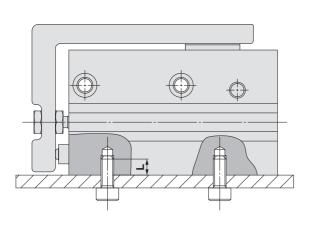

Schraube max. Anzugsdrehmoment [N·m] Modell MXH6 M3 x 0,5 4,8 1,1 MXH10 $M4 \times 0.7$ 6 2,5 M4 x 0,7 6 **MXH16** MXH20 5,1 $M5 \times 0.8$

axiale Montage (Gehäusegewinde)

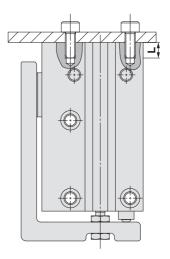

Modell	Schraube	max. Anzugsdrehmoment [N·m]	L
MXH6	M3 x 0,5	1,1	4,8
MXH10	M4 x 0,7	2,5	6
MXH16	M4 x 0,7	2,5	6
MXH20	M5 x 0,8	5,1	8



Serie MXH

Produktspezifische Sicherheitshinweise 3

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Sicherheitshinweise finden Sie auf der Umschlagseite, unter "Sicherheitshinweise zum Umgang mit SMC-Produkten" und in der jeweiligen Bedienungsanleitung unter den Sicherheitshinweisen für Antriebe und Signalgeber. http://www.smcworld.de

Montage

Achtung


- 1. Wenn Sie den Zylinder befestigen, achten Sie auf die Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben.
- Schrauben Sie bei der Montage eines Werkstücks auf der Tischoberseite die Befestigungsschrauben nicht tiefer als die L-Abmessungen in der Tabelle unten.

Wird die Schraube tiefer als in Spalte L angegeben eingeschraubt, kann sie die Linearführung berühren und somit beschädigen.

Befestigung des Werkstücks


Werkstücke können an 2 Seiten des Kompaktschlittens befestigt werden.

Frontmontage

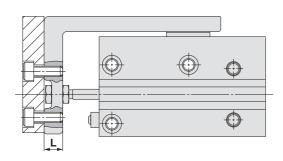

Modell	Schraube	max. Anzugsdrehmoment [N·m]	L
MXH6	M3 x 0,5	1,1	5,5
MXH10	M4 x 0,7	2,5	7,5
MXH16	M4 x 0,7	2,5	10
MXH20	M5 v O 8	5.1	11

Montage oben

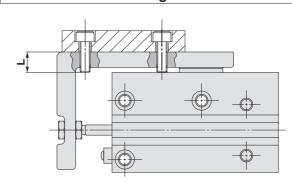


Modell	Schraube	max. Anzugsdrehmoment [N·m]	L
MXH6	M3 x 0,5	1,1	6,5
MXH10	M4 x 0,7	2,5	8
MXH16	M4 x 0,7	2,5	9
MXH20	M5 x 0,8	5,1	9,5

Befestigung des Werkstücks

Werkstücke können an 2 Seiten des Kompaktschlittens befestigt werden.

- Da der Schlitten auf einer Linearführung geführt wird, sollten Sie starke Stöße oder Momente bei der Befestigung der Werkstücke vermeiden.
- Befestigen Sie den Schlitten beim Anbringen von Werkstücken mit Schrauben usw. Wenn Sie den Zylinderkörper halten, während Sie die Schrauben anziehen, kann die Führung einem größeren Moment ausgesetzt sein. Dies kann zu einem Präzisionsverlust führen.

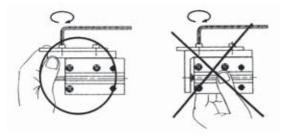

- Beim Anbringen einer Last mit einem externen Halte- oder Führungsmechanismus wählen Sie eine geeignete Anschlussmethode und richten Sie sorgfältig aus.
- Vermeiden Sie Kratzer, Ausbrüche usw. an Gleitteilen der Kolbenstange.
 Dies könnte zu Fehlfunktionen oder Leckagen führen.



Diese Sicherheitshinweise sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In den Hinweisen wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die Gefahrenworte "Achtung", "Warnung" oder "Gefahr" bezeichnet. Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Standards (ISO/IEC)*1) und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Achtung verweist auf eine Gefahr mit geringem Risiko, die Achtung: leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung verweist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko, Warnung: die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Gefahr verweist auf eine Gefahr mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

*1) ISO 4414: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Pneumatik ISO 4413: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Hydraulik IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

ISO 10218-1: Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen usw

1. Verantwortlich für die Kompatibilität des Produktes ist die Person, die das System erstellt oder dessen Spezifikation festlegt.

Da das hier aufgeführte Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird. Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilität festgestellt hat. Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die Eignung aller angegebenen Teile überprüfen und dabei im Zuge der Systemkonfiguration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend berücksichtigen.

2. Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal betrieben werden.

Das hier angegebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein. Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal

- 3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.
 - 1. Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.
 - 2. Soll das Produkt entfernt werden, überprüfen Sie zunächst die Einhaltung der oben genannten Sicherheitshinweise. Unterbrechen Sie dann die Druckluftversorgung aller betreffenden Komponenten. Lesen Sie die produktspezifischen Sicherheitshinweise aller relevanten Produkte sorafältig.
 - 3. Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produktes oder Fehlfunktionen zu verhindern
- 4. Bitte wenden Sie sich an SMC und treffen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen, wenn das Produkt unter einer der folgenden Bedingungen eingesetzt werden soll:
 - 1. Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten abweichen, oder Nutzung des Produktes im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
 - 2. Einbau innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, Kraftfahrzeugen, militärischen Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, medizinischen Geräten oder Freizeitgeräten eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getränken, Notausschaltkreisen, Kupplungsund Bremsschaltkreisen in Stanz- und Pressanwendungen, Sicherheitsausrüstungen oder anderen Anwendungen in Kontakt kommen, die nicht für die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten geeignet sind.

∕ Warnung

- 3. Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen
- 4. Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein doppeltes Verriegelungssystem mit mechanischer Schutzfunktion zum Schutz vor Ausfällen und eine regelmäßige Funktionsprüfung erfordern.

Achtung

1. Das Produkt wurde für die Verwendung in der Fertigungsindustrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde für die friedliche Nutzung in Fertigungsunternehmen entwickelt.

Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen verwenden möchten, müssen Sie SMC vorher informieren und bei Bedarf entsprechende technische Daten zur Verfügung stellen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nächstgelegene Vertriebsniederlassung.

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur "Einhaltung von Vorschriften".

Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden

Einhaltung von Vorschriften

- 1. Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.
- 2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den an der Transaktion beteiligten Ländern geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen zu erfolgen. Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produktes ist sicherzustellen, dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.

⚠Achtung

SMC-Produkte sind nicht für den Einsatz als Instrumente im gesetzlichen Messwesen bestimmt.

Die von SMC gefertigten bzw. vertriebenen Messinstrumente wurden keinen Prüfverfahren zur Typengenehmigung unterzogen, die von den Messvorschriften der einzelnen Länder vorgegeben werden

Daher dürfen SMC-Produkte nicht für Arbeiten bzw. Zertifizierungen eingesetzt werden, die im Rahmen der Messvorschriften der einzelnen Länder vorgegeben werden.



SMC Corporation (Europe)

Lithuania **Austria** ** +43 (0)2262622800 www.smc.at office@smc.at Belgium *****+32 (0)33551464 www.smcpneumatics.be info@smcpneumatics.be **2** +359 (0)2807670 office@smc.bg Bulgaria www.smc.bg Norway Croatia ***** +385 (0)13707288 office@smc.hr Poland www.smc.hr Portugal *****+420 541424611 Czech Republic www.smc.cz office@smc.cz Denmark **2** +45 70252900 smc@smcdk.com Romania www.smcdk.com Estonia *****+372 6510370 www.smcpneumatics.ee smc@smcpneumatics.ee Russia Finland **2**+358 207513513 smcfi@smc fi Slovakia www smc fi France *****+33 (0)164761000 www.smc-france.fr promotion@smc-france.fr Slovenia Germany **2** +49 (0)61034020 www.smc.de info@smc.de Spain Greece ***** +30 210 2717265 www.smchellas.gr sales@smchellas.gr Sweden ***** +36 23511390 Switzerland Hungary www.smc.hu office@smc.hu Ireland **2** +353 (0)14039000 www.smcpneumatics.ie sales@smcpneumatics.ie Turkey *****+39 0292711 Italy www.smcitalia.it mailbox@smcitalia.it Latvia ★+371 67817700 info@smclv.lv www.smclv.lv

2+370 5 2308118 Netherlands

2+31 (0)205318888 **2** +47 67129020 **2**+48 (0)222119616 *****+351 226166570 *****+40 213205111 *****+7 8127185445 ***** +421 (0)413213212 *****+386 (0)73885412 *****+34 902184100 *****+46 (0)86031200 ***** +41 (0)523963131

212 489 0 440 **212** 489 0 440

***** +44 (0)845 121 5122

www smclt It www.smcpneumatics.nl www.smc-norge.no www.smc.pl www.smc.eu www.smcromania.ro www.smc-pneumatik.ru www.smc.sk

www.smc.si www.smc.eu www.smc.nu www.smc.ch www.smcpnomatik.com.tr www.smcpneumatics.co.uk sales@smcpneumatics.co.uk

info@smclt It info@smcpneumatics.nl post@smc-norge.no office@smc.pl postpt@smc.smces.es smcromania@smcromania.ro info@smc-pneumatik.ru office@smc.sk

office@smc.si post@smc.smces.es post@smc.nu info@smc.ch info@smcpnomatik.com.tr

SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362